

# Bedienungsanleitung

## FRIAMAT® XL

FRIAMAT®



<b>1. Sicherheit</b>	<b>5</b>
1.1 Gefahren	5
1.2 Sicherheitshinweise und Tipps	5
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4 Gefahrenquellen	7
1.5 Zugelassene Bediener	7
1.6 Gefahren durch elektrische Energie	8
1.7 Emissionen	9
1.8 Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellort	9
1.9 Signaleinrichtungen	10
1.10 Notfall	10
<b>2. Basisinformationen</b>	<b>11</b>
2.1 Aufbau/Teile	11
2.2 Funktionsprinzip	11
2.3 Funktionen der Lüfter	12
2.4 Technische Daten	12
2.5 Automatische Aktivierung „Wartungsintervall“	13
2.6 Transport/Lagerung/Versand	13
2.7 Aufstellen/Anschließen	14
2.8 Inbetriebnahme	14
<b>3. Grundsätzlicher Ablauf „Schweißen“</b>	<b>15</b>
3.1 Vorbereitung	15
3.2 Strichcode einlesen	16
3.3 Schweißvorgang starten	17
<b>4. FRIAMAT XL</b>	<b>19</b>
4.1 Erklärung der Funktionstasten	19
4.2 Aufbau Display (Grundbild)	20
4.3 Erklärung der Displayfunktionen	21
4.4 Erklärung der Displaysymbole	23
4.5 Menü „Grundeinstellungen“	24
4.5.1 Dokumentation	24
4.5.2 Uhrzeit	24
4.5.3 Datum	24
4.5.4 Sprache	24
4.5.5 Protokollsprache	25
4.5.6 Lautstärke	25

4.6	Menü „Schweißablauf“	25
4.6.1	Kommissionsnummer	26
4.6.2	Schweißerpass	26
4.6.3	Infotext	27
4.6.4	Bemerkung 1	27
4.6.5	Bemerkung 2	27
4.6.6	Verleger	28
4.6.7	Traceability	28
4.6.8	Rohrnummer	28
4.6.9	Rohrlänge	28
4.6.10	GPS-Daten	28
4.6.11	Nahtnummer	28
4.6.12	Schälgerät	29
4.7	Menü „Daten“	29
4.7.1	Übertragen auf Memory-Stick (FRIATRACE)	29
4.7.2	Drucken	30
4.7.3	Übertragen auf Memory-Stick (PDF-Format)	30
4.7.4	Löschen	31
4.8	Menü „Info“	31
4.9	Menü „Formatieren“	31
4.10	Optionen beim Schweißen	32
4.10.1	ID-Daten	32
4.10.1.1	Kommissionsnummer	33
4.10.1.2	Schweißerpass	33
4.10.1.3	Laufende Nummer	34
4.10.1.4	Nahtnummer	34
4.10.1.5	GPS 1 – 3	34
4.10.2	Traceability-Barcodes/Rohr- nummer/Rohrlänge	35
4.10.3	Infotext, Bemerkung 1, Bemer- kung 2, Verleger	36
4.10.4	Noteingabe	36
4.10.5	Schälgerät	37
4.11	SUPERVISOR	37
4.11.1	Grundeinstellungen	38
4.11.1.1	Dokumentation	38
4.11.1.2	Uhrzeit	38
4.11.1.3	Datum	38
4.11.1.4	Datensicherung	39
4.11.1.5	Wartungstermin	39
4.11.1.6	Modus	39
4.11.1.7	Sprache	39
4.11.1.8	Noteingabe	40
4.11.1.9	Energieanzeige	40
4.11.1.10	Lautstärke	40

4.11.2	Schweißablauf	40
4.11.2.1	Traceability	40
4.11.2.2	Kommissionsnummer	40
4.11.2.3	Infotext	41
4.11.2.4	Nahtnummer	41
4.11.2.5	Laufende Nummer	41
4.11.2.6	Schweißepass	41
4.11.2.7	Rohr bearbeitet-Anzeige	42
4.11.3	Werkseinstellungen	42
4.11.4	PIN	42
4.11.5	Anzeigen (Widerstand)	43
<b>5.</b>	<b>Gewährleistung/Wartung/Außerbetriebnahme</b>	<b>43</b>
5.1	Gewährleistung	43
5.2	Wartung und Pflege	43
5.3	Außerbetriebnahme	44
<b>6.</b>	<b>Betriebsstörungen</b>	<b>44</b>
6.1	Fehler beim Einlesen des Barcodes	44
6.2	Schweißabbruch	44
6.3	Fehlermeldungen/Warnhinweise/Infos	44
<b>7.</b>	<b>Anhang</b>	<b>48</b>
7.1	Empfohlenes Zubehör (Optionen)	48
7.2	Autorisierte Service-Station	49
7.3	Aktualisierung dieser Bedienungsanleitung	49

# 1. Sicherheit

## 1.1 Gefahren

Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät entspricht dem Stand der Technik und ist nach den Anforderungen der ISO 12176-2 und nach anerkannten sicherheitstechnischen Normen gebaut und mit entsprechenden Schutzeinrichtungen ausgestattet. Außerdem ist das FRIAMAT XL Schweißgerät hinsichtlich des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes umfassend geprüft. Das FRIAMAT XL Schweißgerät wird vor der Auslieferung auf Funktion und Sicherheit getestet. Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen jedoch Gefahren für:

- die Gesundheit des Bedieners,
- Ihr FRIAMAT XL oder andere Sachwerte des Betreibers,
- die effiziente Arbeit Ihres FRIAMAT XL.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung Ihres FRIAMAT XL zu tun haben, müssen:

- entsprechend qualifiziert sein und
- diese Bedienungsanleitung genau beachten.

**Es geht um IHRE Sicherheit!**

## 1.2 Sicherheitshinweise und Tipps

Diese Bedienungsanleitung verwendet folgende SYMBOLE mit WARNHINWEISEN:



**GEFAHR!**

**Bezeichnet eine drohende Gefahr!**

Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann schwere gesundheitliche Schäden und Sachschäden hervorrufen.



**ACHTUNG!**

**Bezeichnet eine gefährliche Situation!**

Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann leichte Verletzungen oder Sachschäden bewirken.



## **WICHTIG!**

**Bezeichnet Anwendungstipps und andere nützliche Informationen.**

### **1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das FRIAMAT XL Schweißgerät dient ausschließlich zum Schweißen von

- FRIALEN XL-Großrohrtechnik mit Druckrohren aus PE-HD (SDR 17-33)
- FRIALEN-Sicherheitsfittings mit Druckrohren aus PE-HD (SDR 17.6-7.4), sowie
- FRIAFIT-Abwasserfittings mit Abwasser-Rohrleitungen aus PE-HD (SDR 17-33).

Mit Ihrem FRIAMAT XL Schweißgerät lassen sich auch Fittings anderer Hersteller verarbeiten, sofern sie vom Hersteller mit einem Barcode 2/5 interleaved (überlappt) nach ISO/IEC 16390: 2007 und nach ISO 13950: 2007-03 versehen sind sowie eine Spannung von nicht weniger als 12 Volt benötigen. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch die Leistungsangaben und technischen Daten der zu schweißenden Fittings und Ihres FRIAMAT XL Schweißgeräts (siehe auch Kapitel 2.4 „Technische Daten“).



## **ACHTUNG!**

**Die Verarbeitung von FRIALEN XL Keilmuffen KM-XL  $\geq d$  1000 mit dem FRIAMAT XL Schweißgerät haben ausschließlich im Generatorbetrieb zu erfolgen. Ein Netzbetrieb ist hier nicht zulässig!**

Das FRIAMAT XL Schweißgerät ist für den Betrieb in der Überspannungskategorie II ausgelegt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten:

- aller Hinweise dieser Bedienungsanleitung sowie
- der Richtlinien des DVGW-Regelwerkes, des DVS, der UVV- bzw. entsprechender Länder-Vorschriften.



### **WICHTIG!**

**Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß!**

Die FRIATEC AG haftet nicht für Schäden durch bestimmungswidrigen Gebrauch:

- Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
- Das FRIAMAT XL Schweißgerät darf nur von Elektro-Fachkräften geöffnet werden.
- Beim Schweißen mit FRIAMAT XL Schweißgeräten, deren Plomben aufgebrochen sind, erlöschen alle Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Beispiele für bestimmungswidrigen Gebrauch:

- Verwendung als Batterieladegerät.
- Verwendung als Spannungsquelle für Heizgeräte aller Art.

### **1.4 Gefahrenquellen**

- Beschädigte Anschlussleitungen und Verlängerungskabel sofort austauschen lassen.
- Sicherheitseinrichtungen weder entfernen noch außer Betrieb setzen.
- Erkannte Mängel sofort beseitigen.
- Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät nicht unbeobachtet lassen.
- Von brennbaren Flüssigkeiten/Gasen fernhalten.
- Nicht in EX-Umgebung betreiben.

### **1.5 Zugelassene Bediener**

Nur geschultes Personal darf mit Ihrem FRIAMAT XL Schweißgerät arbeiten. Der Bediener ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten verantwortlich. Der Betreiber muss:

- dem Bediener die Bedienungsanleitung zugänglich machen und
- sich vergewissern, dass dieser sie gelesen und verstanden hat.

## 1.6 Gefahren durch elektrische Energie

- Keine beschädigten Verbindungskabel verwenden.
- Anschlusskabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Alle Anschlussleitungen dürfen nur durch autorisierte Service-Stationen ersetzt werden!
- Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten den Geräteanschlussstecker ziehen!
- Wartung und Reparaturen nur von autorisierten Service-Stationen durchführen lassen!
- Das FRIAMAT XL Schweißgerät nur an die Betriebsspannung anschließen, die auf dem Typenschild angegeben ist.



### **WICHTIG!**

#### **Baustellen-Verteiler: Vorschriften über FI-Schutzschalter beachten!**

Im Außenbereich (Baustellen) müssen Steckdosen mit Fehlerstrom- (FI-) Schutzschaltern ausgestattet sein. Beim Einsatz von Generatoren ist das DVGW Arbeitsblatt GW308 und VDE 0100 Teil 728 zu beachten. Die erforderliche Generator-Nennleistung ist abhängig vom Leistungsbedarf des größten einzusetzenden Fittings, von Anschlussbedingungen, Umweltverhältnissen und dem eigentlichen Generatortyp (dessen Regelcharakteristik). Da die Generatoren verschiedener Baureihen sehr unterschiedliche Regelcharakteristiken zeigen, kann die Generatoreignung selbst mit der vorgeschriebenen Nennleistung nicht garantiert werden.

Im Zweifelsfall (z.B. Neuanschaffung) autorisierte Service-Station befragen oder die Service-Hotline der FRIATEC anrufen (+49 (0) 621 486 1533).

Nur Generatoren verwenden, die mit Frequenzen innerhalb des Bereiches von 44-66 Hz arbeiten.

Erst den Generator starten und eine halbe Minute laufen lassen. Die Leerlaufspannung ggf. einregeln und begrenzen auf die in den technischen Daten vorgegebene Spannung. Generator-(Netz-) Sicherung maximal 16 A (träge).





### **ACHTUNG!**

**Überprüfen Sie vor Schweißbeginn die Versorgungsspannung für Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät. Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät wird betrieben mit Dreiphasenwechselspannung (400 Volt).**

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels auf ausreichenden Leitungsquerschnitt achten:

- 2,5 mm<sup>2</sup> bis 25 m Länge (Starkstromkabel: 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 16A).

Kabel vor Gebrauch stets komplett abrollen! Während der Schweißung keine zusätzlichen Verbraucher am gleichen Generator betreiben! Nach Beendigung der Schweißarbeiten zuerst den Geräteanschlussstecker vom Generator abtrennen, dann diesen abschalten.



### **GEFAHR!**

**Lebensgefahr! Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät niemals öffnen, wenn es unter Betriebsspannung steht!**

Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät darf nur vom Fachpersonal einer autorisierten Service-Station geöffnet werden!

## **1.7 Emissionen**

Der (äquivalente) Dauerschalldruckpegel des FRIAMAT XL Schweißgerätes liegt unter 70 db(A). Beim Arbeiten in lärmarmer Umgebung wirkt der Signalton in der Stellung „laut“ sehr laut. Aus diesem Grunde ist der Signalton einstellbar (laut/leise).

## **1.8 Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellort**



### **ACHTUNG!**

**Das Gewicht Ihres FRIAMAT XL Schweißgeräts beträgt ca. 50 kg. Beachten Sie beim Transport die Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes im Hinblick auf die Gefährdung durch Heben und Tragen von Lasten.**



### **ACHTUNG!**

Das FRIAMAT XL Schweißgerät ist spritzwassergeschützt. Es darf jedoch nicht in Wasser getaucht werden.



### **ACHTUNG!**

Das FRIAMAT XL Schweißgerät darf nur außerhalb des Baustellengrabens eingesetzt werden.

Soll das FRIAMAT XL Schweißgerät auch im Graben zur Anwendung kommen, muss nach BGI 594 und BGI 534 zwingend eine geeignete Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schalter) in die Geräteanschlussleitung zwischengeschaltet werden. Der hierzu erforderliche FI-Schalter (< 30 mA) muss für tiefe Temperaturen ausgelegt sein (Symbol „Schneeflocke“). Bei Anwendung innerhalb des Grabens muss eine tägliche Prüfung des FI-Schalters durchgeführt werden.

## **1.9 Signaleinrichtungen**

Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät bestätigt bestimmte Bedienabläufe mit einem Signalton (1, 2, 3 oder 5 Töne). Diese Signale haben folgende Bedeutungen:

Signalton 1 x bedeutet:

Einlesen des Barcodes bestätigt.

Signalton 2 x bedeutet:

Schweißvorgang beendet.

Signalton 3 x bedeutet:

Versorgungsspannung zu tief/zu hoch.

Signalton 5 x bedeutet:

Achtung Fehler, Displayanzeige beachten!

## **1.10 Notfall**

Im Notfall sofort den Hauptschalter auf „AUS“ schalten und Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät von der Spannungsversorgung trennen. Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät wird stillgesetzt durch:

- Betätigen des Hauptschalters oder
- Ziehen des Geräteanschlusssteckers.

## **2. Basisinformationen**

### **2.1 Aufbau/Teile**

Die Elektronik Ihres FRIAMAT XL Schweißgerätes ist in einem spritzwassergeschützten Gehäuse untergebracht. An der Oberseite befindet sich die Kabelaufnahme für das Schweiß- u. Netzkabel sowie der Hauptschalter. Auf der Rückseite befindet sich die Zubehörtasche; seitlich rechts ist die Klappe für den Zugang zu den elektronischen Schnittstellen. Das FRIAMAT XL Schweißgerät ist für eine maximale Schweißspannung von 80 VDC ausgelegt. Die Versorgung und die Schweißspannung trennt ein Sicherheitstransformator.

### **2.2 Funktionsprinzip**

Mit dem FRIAMAT XL Schweißgerät lassen sich nur Elektro-Schweißfittings mit Barcode schweißen: jedem Fitting ist ein Aufkleber mit einem Barcode zugeordnet. Dieser enthält Informationen für eine ordnungsgemäße Schweißung. Das rechnergestützte Befehlssystem Ihres FRIAMAT XL Schweißgerätes:

- regelt und kontrolliert dabei die Energiedosierung vollautomatisch und
- bestimmt die Schweißzeit unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Die Temperatursonde im Schweißkabel erfasst dabei laufend die Umgebungstemperatur.



#### **ACHTUNG!**

**Die Temperatursonde zur Erfassung der Umgebungstemperatur ist am Schweißkabel an der Scannerleitung im Bereich der Scannertasche angebracht (silberfarbene Metallhülse). Da die Erfassung der Umgebungstemperatur an der Schweißstelle Bestandteil einer ordnungsgemäßen Schweißung ist, muss die Temperatursonde unbedingt vor Beschädigungen geschützt werden. Außerdem müssen Sie darauf achten, dass sowohl die Temperatursonde als auch der jeweils zu schweißende Fitting identischen Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind, d.h. Verarbeitungssituationen wie z.B. Temperatursonde in der prallen Sonne und Fitting im Schatten müssen vermieden werden.**

## 2.3 Funktionen der Lüfter

Seitlich befinden sich die Lüftungsschlitze mit darunter liegenden Lüftern. Grundsätzlich starten die Lüfter automatisch bei jeder Schweißung (siehe auch nachfolgenden WICHTIG-Hinweis).

Durch die aktive Kühlung der Leistungsbaugruppen ist Ihr Gerät bestens geeignet, die Anforderungen auf der Baustelle (z.B. mehrere Schweißungen unterschiedlicher Fittings hintereinander) zu bewältigen.



### **WICHTIG!**

**Die Funktion der Lüfter ist von der internen Temperatur der Leistungsbaugruppe abhängig. Wenn eine bestimmte Temperatur überschritten ist, sind die Lüfter auch außerhalb des Schweißprozesses aktiv.**

**Lassen Sie das FRIAMAT XL Schweißgerät nach einer Schweißung eingeschalten, damit die Lüfter die Temperatur der Leistungsbaugruppe senken können.**

## 2.4 Technische Daten

Eingangs-/ Spannungsbereich	AC 400V (3P + N + SL)
Frequenzbereich	45 – 66 Hz
Stromaufnahme	AC 16 A max. / 3~
Ausgangs-Leistung	ca. 4600 W
Generator Nennleistung für FRIALEN XL Großmuffen $\geq d 1000$	AC 400V mindestens AC 10 kW
Gerätesicherung	20 A träge
Gehäuse	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 Schutzklasse I DIN EN 60335-1
Anschlusskabel	4 m mit CEE – Stecker (400V / 16A)
Schweißkabel	4m mit Buchsenkontakten $\varnothing 4$ mm (CONTACT4)

Arbeitstemperaturbereich	-20°C bis +50°C**
Lagertemperaturbereich	-20°C bis +70°C
Schweißstromüberwachung	Kurzschluss 110 ADC Unterbrechung 0,25 x IN
Schnittstellen	* seriell (nur für Service) * 2 USB- Schnittstellen: USB A USB B
Schweißspannung	12 VDC bis max. 80 VDC
Abmessungen B x T x H	274 x 593 x 446 mm
Gewicht	ca. 50 kg

**Technische Änderungen vorbehalten.**

**\*\*:** Beim Schweißen von Fittings anderer Hersteller unbedingt die Angaben zum Arbeitstemperaturbereich beachten!

## 2.5 Automatische Aktivierung „Wartungsintervall“

Mit der ersten Schweißung, welche Sie mit dem FRIAMAT XL Schweißgerät durchführen, wird das hinterlegte Wartungsintervall (siehe auch Kapitel 6.2) automatisch auf aktiv gesetzt (Empfehlung -FRIATEC: 12 Monate).



### **WICHTIG!**

**Der führende Wartungstermin wird immer im Display angezeigt und kann ggf. von dem am FRIAMAT XL Schweißgerät angebrachten Serviceaufkleber abweichen.**

## 2.6 Transport/Lagerung/Versand

Die Anlieferung Ihres FRIAMAT XL Schweißgerätes erfolgt in einer Aluminium-Transportkiste. Das Auspacken stellt keine besonderen Anforderungen dar. Die Lagerung in der Transportkiste ebenso wenig. Temperaturbereich beim Lagern beträgt -20°C.....+70°C.



## **ACHTUNG!**

**Stets in der Aluminium-Transportkiste transportieren/lagern.**

### **2.7 Aufstellen/Anschließen**

Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät kann vor Regen und Nässe geschützt im Freien aufgestellt und betrieben werden.

- Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät auf ebenem Boden (möglichst waagrecht) aufstellen.
- Sicherstellen, dass der eingesetzte Generator oder Baustellenverteiler mit maximal 16 A (träge) abgesichert ist.
- Geräteanschlussstecker in die Anschlussdose stecken.
- Ggf. Verlängerungskabel verwenden, dabei auf ausreichenden Leitungsquerschnitt achten (siehe auch Kapitel 1.6).
- Bei Verwendung eines Generators, dessen Betriebsanleitung beachten.



## **ACHTUNG!**

**Sämtliche Kabel vor Gebrauch stets komplett abwickeln!**

### **2.8 Inbetriebnahme**



## **ACHTUNG!**

**Verschmörung! Verschmutzte Kontakte an Fitting und Schweißstecker können die Stecker verschmoren.**

Kontaktflächen von Fitting und Schweißstecker müssen **immer** sauber sein:

- Vorhandene Beläge gründlich entfernen.
- Stecker vor Verschmutzung schützen, ggf. austauschen.
- Schweißstecker und Kontaktbuchsen des Fittings auf Verschmutzung prüfen, dann erst kontaktieren.

### **3. Grundsätzlicher Ablauf „Schweißen“**

#### **3.1 Vorbereitung**

Für die fachgerechte Verarbeitung der FRIALEN XL Großrohrtechnik, FRIALEN Sicherheitsfittings und des FRIAFIT Abwassersystems sind die entsprechenden Montageanleitungen zu beachten. Für die Fittings anderer Hersteller gilt das Entsprechende.



#### **WICHTIG!**

**Kabel komplett abwickeln!**

**Das gilt für Geräteanschluss-, Schweiß- und ggf. Verlängerungskabel. Die Kontaktflächen der Schweißstecker und des Fittings müssen sauber sein; verschmutzte Kontakte können zu Überhitzungen und Verschmorungen des Steckers führen. Gegebenenfalls vorhandene Verunreinigungen sauber entfernen. Grundsätzlich Stecker vor Verschmutzung schützen. Sollte einmal ein Belag entstanden sein, der sich nicht vollständig entfernen lässt, müssen die Schweißstecker ausgetauscht werden.**



#### **ACHTUNG!**

**Wird das FRIAMAT XL Schweißgerät dauerhaft zur Verarbeitung von FRIALEN XL Großmuffen  $\geq d 1000$  eingesetzt, sind die Schweißstecker mindestens alle 6 Monate auszutauschen.**

- Fitting und Rohre gemäß Montageanleitung für die Schweißung vorbereiten.
- Darauf achten, dass die Kontaktstifte des Fittings zum Anschließen der Schweißstecker zugänglich sind.

- Stromanschluss herstellen (Netz- oder Generatoranschluss).
- Bei Generatoranschluss zuerst den Generator starten und 30 Sekunden warmlaufen lassen.
- Gerät am Hauptschalter einschalten.
- Schweißstecker mit den Kontaktstiften des Fittings verbinden.



### **ACHTUNG!**

Es ist sicherzustellen, dass die Schweißstecker vollständig auf den Fittings-Kontaktsteckern gesteckt sind!

## 3.2 Strichcode einlesen



### **WICHTIG!**

Entnehmen Sie den FRIAMAT XL Barcodescanner aus der Scannertasche, indem Sie die Scannertasche öffnen, den FRIAMAT XL Barcodescanner greifen und herausziehen. Es ist unzulässig, ersatzweise den Barcode eines andersartigen Fittings einzulesen. Nach Beendigung des Einlesevorgangs muss der FRIAMAT XL Barcodescanner sofort wieder in der Scannertasche verstaut werden, um Beschädigungen und Verunreinigungen zu vermeiden.



### **WICHTIG!**

Stellen Sie außerdem sicher, dass die Schweißstecker Ihres FRIAMAT XL Schweißgerätes komplett, d.h. über die gesamte Innenkontaktlänge auf die Kontaktstecker des Fittings aufgesteckt sind. Ist das Strichcode-Etikett auf dem Fitting aufgeklebt, so ist ausschließlich dieses zu verwenden. Sollte das Strichcode-Etikett des zu schweißenden Fittings wegen einer Beschädigung nicht lesbar sein, so ist ein baugleicher Fitting des gleichen Herstellers mit einem lesbaren Strichcode-Etikett zu verwenden.



Der FRIAMAT XL Barcodescanner liest die Barcodes berührungslos ein. Es genügt, auf den Barcode zu zielen und den Einleseknopf zu drücken. Der Barcode wird mittels eines roten Lichtbandes erfasst, welches den gesamten Barcode möglichst in der Mitte durchqueren muss. Der Barcode wird nicht eingelesen, wenn das rote Lichtband davon abweichend auf den Barcode trifft.

**Korrekte Position!  
(Position: Mittig zentriert  
über dem Barcode)**



**Keine korrekte Position;  
Einlesen nicht möglich!**



**Keine korrekte Position;  
Einlesen nicht möglich!**



Optimale Einleseergebnisse werden erzielt, wenn der FRIAMAT XL Barcodescanner in einem geringen Abstand (ca. 10 cm) von dem einzulesenden Barcode positioniert wird. Bei schlecht gedruckten oder leicht beschädigten Barcodes kann es hilfreich sein, den FRIAMAT XL Barcodescanner direkt auf den Barcode zu halten und dann - mit gedrücktem Einleseknopf - vom Barcode wegzuführen. Das erfolgreiche Einlesen des Strichcodes wird durch das Ertönen eines Signaltons und das Aufleuchten eines grünen Signallichts in der Mitte des eingelesenen Barcodes signalisiert.

### 3.3 Schweißvorgang starten



#### **ACHTUNG!**

**Bei Störungen im Schweißablauf kann in seltenen Fällen heiße PE-Schmelze ausgestoßen werden.**

**Deshalb:**

**Während der Schweißung einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zur Schweißstelle einhalten! Während der Schweißung keine weiteren Verbraucher anschließen.**

Der Schweißvorgang kann jederzeit durch Drücken der STOP-Taste unterbrochen werden. Nach Abkühlung der Schweißstelle (und ggf. Beseitigung der Fehlerquelle) kann die Schweißung wiederholt werden (abhängig vom Fittinghersteller; bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der jeweiligen Fittinghersteller).

### **Bedienschritte:**

1. Anzeige „Rohr bearbeitet?“ , wenn zutreffend bestätigen.
2. START-Taste drücken, um Schweißvorgang einzuleiten. Nun erfolgt eine automatische Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Widerstandskontrolle des angeschlossenen Fittings. Die Schweißung beginnt. Im Display können Sie die Dauer der Schweißung verfolgen (komplette Schweißzeit wird angezeigt und in Sekunden bis Schweißende hochgezählt).
3. Anzeige „Schweißende“ bedeutet: Schweißvorgang beendet. Die Anzeigen „t:“ und „tc:“ bedeuten Soll- und Ist-Schweißzeit und müssen übereinstimmen.
4. Schweißparameter auf dem Rohr/Fitting notieren. Damit werden auch Doppel-Schweißungen vermieden.
5. Die Displayanzeige „Schweißende“ mit „t:“ und „tc:“ ist zwingend mit der STOP-Taste zu quittieren. Alternativ kann dies auch durch Betätigen der Führungstaste „OK“ erfolgen. Damit ist der Schweißvorgang abgeschlossen und das FRIAMAT® Schweißgerät bereit für die nächste Schweißung.

## 4. FRIAMAT XL

### 4.1 Erklärung der Funktionstasten

Der FRIAMAT XL hat 9 Funktionstasten. Bitte beachten Sie das nun folgende Schema und die grundsätzliche Erklärung der Tasten.



**Führungstasten:** Die Führungstasten sind blau eingefärbt, befinden sich in der Tastatur ganz oben (direkt unter dem Maxi-Display) und sind mit einer grauen Leiste hinterlegt. Die Führungstasten sind nicht beschriftet, da ihre Funktionen je nach Eingabevorgang unterschiedlich sind und in der untersten Zeile des Maxi-Displays angezeigt werden (siehe Kapitel 4.2 und 4.3).

**START:** Die START-Taste ist grün eingefärbt. Die START-Taste dient zum Starten eines Schweißvorganges.

**STOP:** Die STOP-Taste ist rot eingefärbt. Die STOP-Taste dient zum Abbrechen eines Schweißvorganges und generell zum Abbrechen (ohne Speichern) von Eingabevorgängen. Beim Abbrechen von Eingabevorgängen mit der STOP-Taste gelangen Sie stets in das Grundbild (Ausgangsbild) des Maxi-Displays zurück (Reset-Funktion).

**Richtungstasten:** Die Richtungstasten sind blau eingefärbt, mit schwarzen Richtungspfeilen versehen und befinden sich in der unteren Hälfte der Tastatur. Mit den Richtungstasten (links/rechts) bewegen Sie den Cursor beim Eingeben von Zeichen (z.B. Noteingabe, Datum) im Display nach links bzw. nach rechts. Mit den Richtungstasten (oben/unten) wählen Sie an der jeweiligen Stelle das gewünschte Zeichen (Buchstabe, Zahl, Sonderzeichen) aus.



## **WICHTIG!**

In den meisten Fällen führt das Gerät automatisch bzw. über die Führungstasten durch die einzelnen Menüs bzw. Eingabevorgänge. Wenn dieser Automatismus unterbrochen werden soll (weil Sie z.B. einen Eingabeschritt vorher einen Fehler gemacht haben) und/oder die Führungstasten durch andere Funktionsbegriffe belegt sind, können Sie sich ebenfalls mit den Richtungstasten durch die Menüs bzw. Eingabevorgänge bewegen.

### **4.2 Aufbau Display (Grundbild)**



Die Displaygestaltung teilt sich in 4 Bereiche auf:

Displaybereich 1: In diesem Fensterausschnitt werden Ihnen ständig wichtige Umgebungsinformationen angezeigt (Datum, Uhrzeit, Umgebungstemperatur, Spannung und Frequenz).

Displaybereich 2: In diesem Fensterausschnitt werden Ihnen ständig die Funktionen als Symbol angezeigt, die sie zu diesem Zeitpunkt aktiv geschaltet haben (z.B. Dokumentation, Traceability-Modus). Sehen Sie hierzu auch Kapitel 4.4 „Erklärung der Displaysymbole“.

Displaybereich 3: In diesem Fensterausschnitt („Hauptfenster“) werden sämtliche Eingaben und Informationen innerhalb der einzelnen Menüs dargestellt.

Displaybereich 4: Die drei schwarzen Textbalken sind den darunter liegenden blauen Eingabetasten („Führungstasten“) zugeordnet und wechseln je nach Eingabevorgang ihre Bezeichnung und Funktion. Die jeweiligen Begriffe sind prinzipiell selbsterklärend und führen Sie dadurch sicher bei Ihren Eingabevorgängen (siehe auch Kapitel 4.3).

### 4.3 Erklärung der Displayfunktionen

Die Funktion, der den blauen Führungstasten zugeordneten schwarzen Textbalken, ist je nach Eingabevorgang unterschiedlich. Dennoch kommen durch den intelligenten Grundaufbau der Menüs nur wenige Begriffe (und damit Funktionen) zum Einsatz:

MENÜ	Durch Tastendruck gelangen Sie in das Hauptmenü.
AUSWAHL	Durch Tastendruck wählen Sie ein Untermenü aus.
O.K.	Durch Tastendruck bestätigen Sie die im Hauptfenster angezeigten Informationen.
SPEICHERN	Durch Tastendruck speichern Sie Ihre Eingabevorgänge.
ABBRUCH	Durch Tastendruck brechen Sie Eingabevorgänge ohne zu speichern ab und gelangen in den jeweils vorhergehenden Eingabeschritt.
WEITER	Durch Tastendruck bewegen Sie sich einen Eingabeschritt weiter.
ZURÜCK	Durch Tastendruck bewegen Sie sich einen Eingabeschritt zurück.
NEU	Durch Tastendruck können Sie Textfelder neu beschreiben (z.B. Infotext, Kommissionsnummer, etc.).

## ÄNDERN

Durch Tastendruck können Sie Menüeinstellungen und/oder bereits vorhandene Texteingaben ändern (z.B. die letzten 10 Kommissionsnummern).

## SHIFT

Durch Tastendruck gelangen Sie beim Ändern in den Eingabemodus „Entfernen/Einfügen“ (s.u.).

## ENTFERNEN

Durch Tastendruck können Sie einzelne oder auch mehrere Zeichen bei Texteingaben entfernen.

## EINFÜGEN

Durch Tastendruck können Sie einzelne oder auch mehrere Zeichen bei Texteingaben einfügen.

## DETAILS

Durch Tastendruck wird Ihnen der entschlüsselte Traceability-Barcode angezeigt.

## ID-DATEN

Siehe Kapitel 4.10.1.

## NOTEINGABE

Siehe Kapitel 4.10.4.

## INFOTEXT

 
Siehe Kapitel 4.10.3.

## 4.4 Erklärung der Displaysymbole


### Symbole im Displaybereich 2



Dokumentation eingeschaltet (inkl. Anzeige der noch freien Speicherplätze).



Eingabe von Nahtnummern möglich.

 


Laufende Nummer nicht nach Kommissionsnummern geordnet, sondern fortlaufend.



Eingabe von Traceability-Barcodes möglich.



 Eingabe von Rohrnummern möglich.



Eingabe von Rohrlängen möglich.



Signalgeber ausgeschalten.



Drucker angeschlossen.




FRIATEC Memory-Stick angeschlossen.



Wartungstermin überschritten (siehe auch Kapitel 4.11.6).

## Symbole im Displaybereich 3

 

Leeres Kästchen zeigt an, dass der jeweilige Menüpunkt/die jeweilige Funktion nicht aktiviert ist.

Kästchen mit Haken zeigt an, dass der jeweilige Menüpunkt/die jeweilige Funktion aktiviert ist.

### 4.5 Menü „Grundeinstellungen“

#### 4.5.1 Dokumentation

Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät wird mit ausgeschalteter Dokumentation geliefert. Die Funktion „Dokumentation“ dient zum Speichern der schweißtechnischen Parameter. Diese können jeweils einer Kommissionsnummer und/oder einem Schweißberpass zugeordnet werden. Über die Führungstaste „Menü“ gelangen sie zum Menü „Grundeinstellungen“. Dort befindet sich das Untermenü „Dokumentation“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü die Dokumentation ein- oder ausschalten.

#### 4.5.2 Uhrzeit

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Grundeinstellungen“. Dort befindet sich das Untermenü „Uhrzeit“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü die Uhrzeit verändern.

#### 4.5.3 Datum

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Grundeinstellungen“. Dort befindet sich das Untermenü „Datum“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü das Datum verändern.

#### 4.5.4 Sprache

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Grundeinstellungen“. Dort befindet sich das Untermenü „Sprache“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü die von Ihnen gewünschte, im Display angezeigte Sprache auswählen.





### **WICHTIG!**

Das Menü „Sprache“ wird mit zwei Sternen (ein Stern vor dem Begriff „Sprache“, ein Stern dahinter) kenntlich gemacht. Diese dienen dazu, das Sprachen-Einstellmenü identifizieren zu können, wenn beispielsweise versehentlich die Sprache verstellt wurde.

#### **4.5.5 Protokollsprache**

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Grundeinstellungen“. Dort befindet sich das Untermenü „Protokollsprache“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü die von Ihnen gewünschte Sprache der Dokumentation auswählen.



### **WICHTIG!**

Die Sprache eines Protokolls kann unabhängig von der Sprache auf dem Display eingestellt werden.

#### **4.5.6 Lautstärke**

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Grundeinstellungen“. Dort befindet sich das Untermenü „Lautstärke“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü die Lautstärke wahlweise auf „laut“ oder „leise“ einstellen.

#### **4.6 Menü „Schweißablauf“**



### **WICHTIG!**

Das Menü „Schweißablauf“ wird erst aktiviert (und damit visuell sichtbar für Sie), wenn die Dokumentation eingeschaltet ist. Sämtliche Untermenüs sind bei Auslieferung (Werkseinstellung) grundsätzlich nicht aktiviert.

Durch Drücken der MENUE-Taste gelangen Sie in das Hauptmenü. Dort begeben Sie sich mit den Richtungstasten (oben/unten) auf das Untermenü „Schweißablauf“ und wählen dieses durch Betätigen der START-Taste aus.

#### **4.6.1 Kommissionsnummer**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Kommissionsnummer“. Dort können Sie das Arbeiten mit Kommissionsnummern ein- oder ausschalten. Nach Aktivierung der „Kommissionsnummer“ erscheint im Grundbild bei „→ CODE“ in der oberen Zeile die Kommissionsnummer „#####“.

#### **4.6.2 Schweißerpas**



##### **WICHTIG!**

Das Menü „Schweißerpas“ wird erst aktiviert (und damit sichtbar für Sie), wenn – bei eingeschalteter Dokumentation – erstmals ein Schweißerpas eingelesen wurde. Schweißerpässe können bei FRIATEC bestellt werden. Mit dem erstmaligen Einlesen eines Schweißerpasses werden alle Schweißungen, die nun ausgeführt werden, unter dem Code dieses Schweißerpasses gespeichert. Durch Einlesen eines anderen Schweißerpasses wird Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät entsprechend umgeschaltet.



##### **WICHTIG!**

Nach dem Einlesen des Schweißerpasses gelangen Sie automatisch in das Untermenü „ID-Daten“ (siehe auch Kapitel 4.10.1). Dadurch erhalten Sie, durch Betätigen der blauen Richtungstasten (oben/unten), einen Überblick, welche Einstellungen an Ihrem FRIAMAT XL Schweißgerät aktiviert sind. Durch Betätigen der STOP-Taste können Sie dieses Untermenü wieder verlassen.



## **WICHTIG!**

Mittels des Schweißerpasses kann Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät zum Schutz vor unbefugtem Gebrauch gesperrt werden. Nach nochmaligem Einlesen des aktuellen Schweißerpasses erfolgt eine Abfrage „GERÄT SPERREN?“. Durch Drücken der entsprechenden Führungstaste können Sie dies bestätigen oder den Vorgang abbrechen. Das FRIAMAT XL Schweißgerät wird automatisch gesperrt, wenn der Code eines Schweißerpasses hinterlegt ist und zeitlich ein Datumswechsel erfolgt, d.h. Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät ist am nächsten Tag gesperrt. In beiden Fällen (manuelles bzw. automatisches Sperren) erscheint im Display der Hinweis „SCHWEISSER → CODE“. Durch Einlesen eines Schweißerpasses wird Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät wieder freigegeben.

### **4.6.3 Infotext**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Infotext“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie einer Schweißung eine zusätzliche Textinformation beifügen.

### **4.6.4 Bemerkung 1**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Bemerkung 1“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie einer Schweißung eine zusätzliche Textinformation beifügen.

### **4.6.5 Bemerkung 2**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Bemerkung 2“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie einer Schweißung eine zusätzliche Textinformation beifügen.

#### **4.6.6 Verleger**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Verleger“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie einer Schweißung eine zusätzliche Textinformation beifügen.

#### **4.6.7 Traceability**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Traceability“. Dort können Sie Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät für das Einlesen, Verarbeiten und Speichern von Traceability-Barcodes freigeben. Außerdem werden durch das Freigeben dieses Menüs, die Untermenüs „Rohrnummer“ und „Rohrlänge“ aktiviert.

#### **4.6.8 Rohrnummer**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Rohrnummer“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie bei einer Schweißung den zu schweißenden Rohren eine individuelle Rohrnummer zuordnen.

#### **4.6.9 Rohrlänge**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Rohrlänge“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie bei einer Schweißung die Länge der zu schweißenden Rohre eingeben.

#### **4.6.10 GPS-Daten**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „GPS-Daten“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie bei einer Schweißung die Koordinaten/Lage Ihres Schweißfittings eingeben. Zur Ermittlung der GPS-Daten benötigen Sie ein entsprechendes Erfassungsgerät.

#### **4.6.11 Nahtnummer**

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Nahtnummer“. Dort können Sie das Eingeben von Nahtnummern ein- oder ausschalten.

#### 4.6.12 Schälgerät

Über die MENUE-Taste und das Untermenü „Schweißablauf“ gelangen Sie in „Schälgerät“. Wenn Sie dieses Menü aktivieren/einschalten, können Sie bei einer Schweißung die Daten (z.B. Gerätenummer) des zur Vorbereitung der Schweißung eingesetzten Schälgerätes eingeben. Hierzu muss das Schälgerät mit einem entsprechenden Barcode ausgerüstet sein.

#### 4.7 Menü „Daten“

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Daten“. Dort befinden sich die Untermenüs „Übertragen“, „Drucken“, „PDF“ und „Löschen“. Die unterschiedlichen Möglichkeiten, gespeicherte Daten aus Ihrem FRIAMAT XL Schweißgerät auszu-lesen und zu übertragen, beschreiben die nachfolgenden Kapitel.



#### **WICHTIG!**

**Das Menü „Daten“ wird erst aktiviert (und damit visuell sichtbar für Sie), wenn die Dokumentation eingeschaltet ist und der erste Datensatz abgespeichert wurde.**

#### 4.7.1 Übertragen auf Memory-Stick (FRIATRACE)

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Daten“. Dort befindet sich das Untermenü „Übertragen“. Diese Auswahl treffen Sie, wenn Sie Ihren Memory-Stick (siehe auch Kapitel 8.1) in die USB Schnittstelle an Ihrem FRIAMAT XL Schweißgerät gesteckt haben und Ihre Daten übertragen wollen. Im Untermenü „Übertragen“ bieten sich die Auswahlmöglichkeiten „ALLES“ (Ausgabe des kompletten Protokollspeicherinhalts), „AUSWAHL“ (Ausgabe ausgewählter Kommissionsnummern) und „ABBRUCH“ (Verlassen des Menüs ohne Aktion).



## **WICHTIG!**

**FRIATEC übernimmt keine Gewähr beim Einsatz von handelsüblichen USB Sticks. Verwenden Sie den FRIATEC Memory-Stick.**

### **4.7.2 Drucken**

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Daten“. Dort befindet sich das Untermenü „Drucken“. Diese Auswahl treffen Sie, wenn Sie Ihren Drucker an die USB Schnittstelle angeschlossen haben und Ihre Daten auf Papier ausdrucken wollen. Im Untermenü „Drucken“ bieten sich die Auswahlmöglichkeiten „ALLES“ (Ausgabe des kompletten Protokollspeicherinhalts), „AUSWAHL“ (Ausgabe ausgewählter Kommissionsnummern) und „ABBRUCH“ (Verlassen des Menüs ohne Aktion).

### **4.7.3 Übertragen auf Memory-Stick (PDF-Format)**

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Daten“. Dort befindet sich das Untermenü „PDF“. „PDF“ wird für die Ausgabe der Daten als PDF-Datei auf dem Memory-Stick ausgewählt. Im Untermenü „PDF“ bieten sich die Auswahlmöglichkeiten „ALLES“ (Ausgabe des kompletten Protokollspeicherinhalts), „AUSWAHL“ (Ausgabe ausgewählter Kommissionsnummern) und „ABBRUCH“ (Verlassen des Menüs ohne Aktion).

Die PDF-Dateien werden auf dem Memory-Stick in ein Unterverzeichnis geschrieben, das folgendermaßen benannt wird: F+Gerätenummer (z.B. FR 07 67 123): F0767123.

Die Dateinamen werden aus dem aktuellen Datum und einer zweistellig, von 0 hochzählenden Nummer gebildet, z.B. 2-ter Ausdruck (02) am 04.09.2007 (070904): 07090402.PDF

PDF-Dateien können dann am PC/Laptop mit der entsprechenden Software (z.B. Acrobat Reader®) direkt ausgedruckt werden.

#### 4.7.4 Löschen

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Daten“. Dort befindet sich das Untermenü „Löschen“. Im Untermenü „Löschen“ bieten sich die Auswahlmöglichkeiten „ALLES“ (Ausgabe des kompletten Protokollspeicherinhalts), „AUSWAHL“ (Ausgabe ausgewählter Kommissionsnummern) und „ABBRUCH“ (Verlassen des Menüs ohne Aktion).

Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü Ihre gespeicherten Daten löschen. Bei der Auswahl „Alles“ müssen Sie die Abfrage „Sind Sie sicher?“ mit der Führungstaste „Ok“ bestätigen, wenn Sie den Speicherinhalt wirklich komplett löschen wollen.



#### **WICHTIG!**

**Wenn Sie Daten gelöscht haben, sind diese für Sie unwiderruflich verloren. Durch im Gerät automatisch stattfindende Back-Up Funktionen, hat evtl. autorisiertes FRIATEC-Servicepersonal die Möglichkeit, gelöschte Daten wieder herzustellen. Wenden Sie sich an Ihre lokale Service-Station (siehe Kapitel 8.2).**

#### 4.8 Menü „Info“

Über die Führungstaste „Menü“ gelangen Sie zum Menü „Info“. Hier erhalten Sie wichtige Informationen über Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät: Geräte-Nummer, Software-Version und nächster Wartungs-termin. Diese Informationen sollten Sie immer parat haben, wenn Sie sich bei Fragen oder im Problemfall an eine autorisierte FRIATEC Service-Station wenden.

#### 4.9 Menü „Formatieren“

Grundsätzlich kann zur Übertragung von Daten der FRIATEC Memory-Stick verwendet werden. Der FRIATEC Memory-Stick kann bei FRIATEC bezogen werden. Falls Sie den FRIATEC Memory-Stick nicht an dem FRIAMAT XL Schweißgerät betrieben haben und deshalb nicht das richtige Format eingestellt ist oder Sie greifen dennoch auf einen handelsüblichen USB Stick zurück, beachten Sie bitte, dass dieser

mit FAT 12 oder FAT 16 formatiert sein muss. Ein mit FAT 32 formatierter USB Stick bzw. ein partitionierter USB Stick (Master Boot Record) erzeugt an Ihrem FRIAMAT XL Schweißgerät die Fehlermeldung „FEHLER 91“.

Die Formatierung auf FAT 12 oder FAT 16 kann mittels des Untermenüs „Formatieren“ durchgeführt werden. Durch Drücken der MENUE-Taste gelangen Sie in das Hauptmenü. Dort begeben Sie sich mit den Richtungstasten (oben/unten) auf das Untermenü „Formatieren“ und wählen dieses durch Betätigen der START-Taste aus. Nach Auswahl des Menüpunktes „MEMORY STICK“ erfolgt eine Abfrage „SIND SIE SICHER?“, bevor mit der Formatierung begonnen wird.



### **WICHTIG!**

**Bitte beachten Sie, dass bei einer Formatierung sämtliche Daten des Memory-Sticks gelöscht werden!**



### **WICHTIG!**

**FRIATEC übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz von handelsüblichen USB Sticks. Verwenden Sie den FRIATEC Memory-Stick.**

## **4.10 Optionen beim Schweißen**

### **4.10.1 ID-Daten**



### **WICHTIG!**

**Die Option „ID-Daten“ wird erst aktiviert (und damit visuell sichtbar für Sie), wenn die Dokumentation eingeschaltet ist.**

Bei eingeschalteter Dokumentation erscheint im Grundbild (Ausgangsbild, siehe auch Kapitel 4.2) in der Führungstastenleiste die Funktion „ID-Daten“. Hinter diesem Begriff verbergen sich Daten, die Sie Ihrer unmittelbar bevorstehenden Schweißung zuordnen können: Kommissionsnummer, Schweißer-



pass, laufende Nummer und Nahtnummer. Diese zusätzlichen Informationen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.



### **WICHTIG!**

**Die Eingabe von Kommissionsnummern und Nahtnummern ist nur möglich, wenn die Dokumentation und die Funktion „Kommissionsnummerneingabe“ (siehe Kapitel 4.6.1) bzw. „Nahtnummerneingabe“ (siehe Kapitel 4.6.11) eingeschaltet sind.**

#### **4.10.1.1 Kommissionsnummer**

Über die MENUE-Taste gelangen Sie in das Untermenü „ID-Daten“. Durch Drücken der START-Taste erscheint im Display in der oberen Zeile „Kommissionsnummer“ und bei erstmaligem Eingeben einer Kommissionsnummer „#####“. Die erste Ziffer blinkt. Durch Betätigen der jeweiligen Richtungstasten können Sie nun Ihre Kommissionsnummer eingeben. Mit der START-Taste speichern Sie diese Nummer ab und mit der STOP-Taste verlassen Sie anschließend das Untermenü.

Wenn Sie bereits eine oder mehrere Kommissionsnummern eingegeben haben, können Sie bei „ID-Daten“ im Untermenü „Kommissionsnummer“ durch Betätigen der START-Taste und Verwendung der Richtungstasten (oben/unten) zwischen „ÄNDERN“ (Ändern der zuletzt eingegebenen Kommissionsnummer), „NEU“ (Eingabe einer neuen Kommissionsnummer) und „AUSWAHL“ (Auswahl einer Kommissionsnummer aus den letzten 20 eingegebenen Kommissionsnummern) wählen. Die Eingabe, das Speichern und das Verlassen dieses Untermenüs erfolgen wie bereits oben beschrieben.

#### **4.10.1.2 Schweißepass**

Durch Drücken der Führungstaste „ID-Daten“ wird Ihnen im Hauptfenster angezeigt, ob und welcher Schweißpass hinterlegt ist (wenn kein Schweißpass aktiviert ist, erfolgt in diesem Fenster keine Anzeige). Der Schweißpass ist manuell - also über Tastatur - nicht änderbar; d.h. wenn Sie einen neuen Schweißpass hinterlegen wollen, benötigen Sie einen entsprechenden Schweißpass (siehe Kapitel 4.6.2).

### **4.10.1.3 Laufende Nummer**

Durch Drücken der Führungstaste „ID-Daten“ wird Ihnen im Hauptfenster die laufende Nummer Ihrer durchgeführten Schweißungen angezeigt. Diese Nummer wird automatisch vom Gerät vergeben und ist nicht änderbar. Normalerweise ist die laufende Nummer der jeweils aktivierten Kommissionsnummer zugeordnet; der SUPERVISOR (siehe Kapitel 4.11) hat die Möglichkeit andere Zuordnungen vorzugeben (siehe Kapitel 4.11.2.5).

### **4.10.1.4 Nahtnummer**

Durch Drücken der Führungstaste „ID-Daten“ haben Sie im Hauptfenster (Displaybereich 3, siehe auch Kapitel 4.2) die Möglichkeit, eine von Ihnen bestimmte Nummer („Nahtnummer“) Ihrer Schweißung zuzuordnen. Wenn gleichzeitig die Kommissionsnummerneingabe aktiviert ist, müssen Sie sich durch Betätigen der Richtungstaste nach unten von Kommissionsnummer (schwarz hinterlegt) zur Nahtnummer (dann schwarz hinterlegt) bewegen. Durch Betätigen der jeweiligen Führungstasten können Sie nun eine Nahtnummer („ÄNDERN“) eingeben. Die Zeichenauswahl erfolgt über die Richtungstasten. Mit der Führungstaste „SPEICHERN“ bestätigen Sie Ihre Eingabe. Da in diesem Hauptfenster – wenn aktiviert - auch noch die Dateneingabe von bsp. Informationen über Kommissionsnummer, Schweißepass und laufende Nummer möglich ist, müssen Sie - wenn Sie nichts anderes mehr ändern wollen - das Hauptfenster mit Betätigen der Führungstaste „O.K.“ verlassen.

### **4.10.1.5 GPS 1 – 3**

Über die MENUE-Taste gelangen Sie in das Untermenü „ID-Daten“. Durch Drücken der START-Taste und Verwendung der Richtungstasten (oben/unten) gelangen Sie zur Anzeige, in der Sie die Koordinaten Ihrer durchgeführten Schweißungen eingeben können (GPS 1, GPS 2 und GPS 3). Die Zeichenauswahl erfolgt über die Richtungstasten. Mit der START-Taste speichern Sie diese Nummer ab und mit der STOP-Taste verlassen Sie anschließend das Untermenü. Zur Ermittlung der GPS-Daten benötigen Sie ein entsprechendes Erfassungsgerät.

#### 4.10.2 Traceability-Barcodes/Rohrnummer/ Rohrlänge



##### **WICHTIG!**

**Die Möglichkeit, Traceability-Daten einzugeben, ist nur dann möglich, wenn die Dokumentation und die Funktion „Traceability“ und/oder „Rohrnummer“ und/oder „Rohrlänge“ eingeschaltet ist (siehe Kapitel 4.6.7).**

Die Eingabe von Traceability-Barcodes wird durch das Einlesen des Schweißbarcodes des zu schweißenden Fittings aktiviert. Im Hauptfenster erscheint nun die Aufforderung, den Traceability-Barcode des Fittings einzugeben. Wenn Sie diesen eingegeben haben (visualisiert durch einen Haken im Kästchen), „springt“ die Einzeldarstellung des Hauptfensters auf die Aufforderung zur Eingabe des Traceability-Barcodes von Bauteil 1. Wenn Sie die Eingabe von Rohrnummer und/oder Rohrlänge aktiviert haben, werden Ihnen diese hier ebenfalls angezeigt und können entsprechend eingegeben werden. Nach erfolgter Eingabe geht die Einzeldarstellung des Hauptfensters auf die Aufforderung zur Eingabe des Traceability-Barcodes von Bauteil 2. Eingabe von Rohrnummer und/oder Rohrlänge analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise. In der nun nachfolgenden Einzeldarstellung werden Sie durch die Abfrage „Rohr bearbeitet?“ nochmals auf die zwingend erforderliche Schälung des Rohres hingewiesen. Durch „WEITER“ (d.h. das Rohr ist ordnungsgemäß bearbeitet) erreichen Sie den Startmodus. Durch Drücken der START-Taste starten Sie die Schweißung.



##### **WICHTIG!**

**Die Eingabe der Traceability-Daten ist automatisiert, d.h. nach erfolgter Eingabe wird im Display der nächste Schritt angezeigt, bis Sie zum Starten der Schweißung gelangen. Wenn Sie diesen Automatismus unterbrechen müssen/wollen (z.B. weil Sie Ihre Eingaben nochmals kontrollieren wollen) bewegen Sie sich mit den Führungs-**

tasten „WEITER“ bzw. „ZURÜCK“ zwischen den Einzeldarstellungen „Fitting / „Bauteil 1“ / „Bauteil 2“ / „Rohr bearbeitet“ / „Start“. Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich innerhalb der Einzeldarstellungen.

#### 4.10.3 Infotext, Bemerkung 1, Bemerkung 2, Verleger

Im Verlauf der Dateneingaben zum Starten der Schweißung erscheint (je nach dem, was von Ihnen aktiviert wurde) „INFOTEXT“, „BEMERKUNG 1“, „BEMERKUNG 2“ und/oder „VERLEGER“. Durch Drücken der MENUE-Taste können Sie dann mit Hilfe der Richtungstasten (Zeichenauswahl) entsprechende Zusatztexte eingeben. Die jeweiligen Eingabezeilen sind zunächst leer, d.h. es werden keine Zusatztexte (z.B. der zuletzt eingegebene) angezeigt. Mit der START-Taste speichern Sie Ihre Eingabe und durch erneutes Drücken der START-Taste fahren Sie mit der Vorbereitung Ihrer Schweißung fort.



#### **WICHTIG!**

**Der Zusatztext muss für jede Schweißung neu eingegeben werden, da sonst im Protokoll kein Text erscheint. Wird nach dem Einlesen des Fitting-Strichcodes direkt die START-Taste betätigt, wird der Schweißung kein Zusatztext hinzugefügt.**

#### 4.10.4 Noteingabe

Im Verlauf der Eingaben zum Starten der Schweißung erscheint auf einer der Führungstasten der Begriff „NOTEINGABE“. Durch Drücken gelangen Sie in die Einzeldarstellung, in der Sie die Ziffernfolge des jeweiligen Barcodes eingeben können. Es erscheint „Code:“ und die Ziffernfolge des zuletzt manuell eingegebenen Barcodes (bei erstmaliger Nutzung werden keine Ziffern angezeigt). Die einzugebenden Ziffern sind vom Barcode des zu schweißenden Fittings abzulesen. Mit „NEU“ wird der zuletzt eingegebene Barcode gelöscht und Sie können eine neue Ziffernfolge eingeben. Mit „Ändern“ wählen Sie den zuletzt eingegebenen Barcode aus. Nach erfolgter Eingabe (mit den Rich-

tungstasten) bzw. Auswahl, müssen Sie die Eingabe durch Drücken der entsprechenden Führungstaste entweder „SPEICHERN“ oder abbrechen („ABBRUCH“).

#### **4.10.5 Schälgerät**

Im Verlauf der Dateneingaben zum Starten der Schweißung erscheint – wenn von Ihnen aktiviert (siehe Kapitel 4.6.12) – nach der Abfrage „ROHR BEARBEITET?“ die Aufforderung „SCHÄLGERÄT: → CODE“. Wenn Ihr Schälgerät, mit dem Sie Ihre Schälung vorgenommen haben, mit einem entsprechenden Barcode ausgestattet ist, können Sie diesen nun einlesen und damit werden diese Daten Ihrer Schweißung im Protokoll zugeordnet.

### **4.11 SUPERVISOR**

Der sogenannte SUPERVISOR (ins Deutsche übersetzt: „Aufsichtsperson“) kann mit einem speziellen Pass (SUPERVISOR-Pass) besondere Einstellungen am FRIAMAT XL Schweißgerät vornehmen, die auf Grund Ihrer Auswirkungen auf Geräteeigenschaften und -funktionen nur einer bestimmten Person übertragen werden sollten. Der SUPERVISOR muss also mit den Gerätefunktionen vertraut sein und die nachfolgend beschriebenen Kapitel inhaltlich und mit ihren Auswirkungen verstanden haben.

Der SUPERVISOR kann durch seine Einstellmöglichkeiten das FRIAMAT XL Schweißgerät so konfigurieren, wie er die Abläufe auf der Baustelle haben möchte. Somit kann das Gerät je nach Wunsch/Anforderung in seiner Funktionsweise äußerst einfach eingestellt werden (z.B. nur Schweißen ohne Dokumentation) oder aber sehr komplex (mit Dokumentation, mit Traceability, mit Nahtnummer, mit Rohrnummer, mit Rohrlänge, etc.).

Der gravierende Unterschied zu den Einstellmöglichkeiten, die der Anwender auf der Baustelle hat (siehe Kapitel 4.5 bis 4.10), ist die Möglichkeit für den SUPERVISOR, seine Einstellungen nicht nur vorzunehmen, sondern diese auch noch zu sperren, d.h. der Anwender auf der Baustelle kann die ihm vorgegebenen Einstellungen und Abläufe nicht mehr verändern.



## **WICHTIG!**

**Die vom SUPERVISOR gesperrten Einstellungen/ Menüs werden dem Anwender auf der Baustelle nicht mehr angezeigt (z.B. wenn Dokumentation eingeschaltet und gleichzeitig für den Zugriff des Anwenders gesperrt wird, verschwindet das Menü „Dokumentation“ aus der Menülaufleiste).**

Der SUPERVISOR begibt sich in das SUPERVISOR Menü durch Einlesen des Barcodes auf dem SUPERVISOR-Pass. Es erscheint eine sogenannte PIN-Code Abfrage. Werksseitig ist der PIN-Code mit „0000“ vorgegeben - der SUPERVISOR hat jedoch die Möglichkeit seine eigene PIN-Code Zahlenkombination einzustellen (siehe hierzu Kapitel 4.11.4).

### **4.11.1 Grundeinstellungen**

#### **4.11.1.1 Dokumentation**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Dokumentation“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie in diesem Menü die Dokumentation ein- oder ausschalten und Ihre vorgenommene Einstellung gegen den Zugriff von Anwendern sperren.

#### **4.11.1.2 Uhrzeit**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Uhrzeit“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Einstellung so vornehmen, dass die Uhrzeit durch den Anwender nicht verändert werden kann.

#### **4.11.1.3 Datum**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Datum“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Einstellung so vornehmen, dass das Datum durch den Anwender nicht verändert werden kann.

#### **4.11.1.4 Datensicherung**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Datensicherung“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Löschfunktion einschränken, indem Sie das Löschen durch den Anwender sperren (Daten können nicht gelöscht werden) oder dem Anwender die Möglichkeit geben, nach dem Ausdruck bzw. Übertragen der Daten aus dem Gerät, Daten zu löschen.

#### **4.11.1.5 Wartungstermin**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Wartungstermin“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie entweder den Warnhinweis „Wartungstermin überschritten“ deaktivieren (nicht zu empfehlen, siehe Kapitel 5.2) oder aber das Gerät so einstellen, dass das Gerät nach überschrittenem Wartungstermin nicht mehr schweiß. Bei dieser Einstellung haben Sie außerdem noch die Möglichkeit, das „Blockieren“ des Gerätes nach Überschreitung des Wartungstermins ein wenig abzuschwächen, indem Sie hinter das „Blockieren“ eine Frist von 0 bis maximal 99 Tagen setzen, in der das Gerät nach Überschreitung des Wartungstermins noch arbeitet. Diese Einstellung wird dem Anwender nach Überschreitung des Wartungstermins im Display angezeigt (ein Schraubenschlüssel mit der Anzahl der Tage, die das Gerät noch einsatzfähig ist).

#### **4.11.1.6 Modus**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Modus“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie unterschiedliche internationale Datums- u. Uhrzeitformate sowie Temperatureinheiten einstellen.

#### **4.11.1.7 Sprache**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Sprache“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die von Ihnen gewünschte Sprache fest vorgeben, d.h. Anwender können keine andere Sprache einstellen.

#### **4.11.1.8 Noteingabe**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Noteingabe“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Möglichkeit sperren, die Ziffernfolge von Barcodes manuell einzugeben (nicht zu empfehlen, da beispielsweise bei defektem Schweißbarcode nicht mehr weitergearbeitet werden kann).

#### **4.11.1.9 Energieanzeige**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Energieanzeige“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie sich nach erfolgter Schweißung die eingeflossene Energie anzeigen lassen (oder nicht).

#### **4.11.1.10 Lautstärke**

Über die Auswahl „Grundeinstellungen“ erreichen Sie das Untermenü „Lautstärke“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Lautstärke des Signaltons vorgeben (ein/aus; laut/leise) und die von Ihnen gewählte Einstellung vor dem Zugriff durch den Anwender sperren.

### **4.11.2 Schweißablauf**

#### **4.11.2.1 Traceability**

Über die Auswahl „Schweißablauf“ erreichen Sie das Untermenü „Traceability“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Möglichkeit zur Eingabe von Traceability-Barcodes, Rohrnummer und Rohrlänge ein- oder ausschalten und die von Ihnen gewählte Einstellung vor dem Zugriff durch den Anwender sperren.

#### **4.11.2.2 Kommissionsnummer**

Über die Auswahl „Schweißablauf“ erreichen Sie das Untermenü „Kommissionsnummer“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie das Arbeiten mit Kommissionsnummern ein- oder ausschalten. Außerdem können Sie (wenn Sie sich für „Ein“ entschieden haben) zusätzlich vorgeben, dass die Kommissionsnummer nach jedem Einschalten des Gerätes eingegeben werden muss und/oder vor jeder Schweißung. Ebenso können Sie die von Ihnen gewählte Einstellung vor dem Zugriff durch den Anwender sperren.



### **4.11.2.3 Infotext**

Über die Auswahl „Schweißablauf“ erreichen Sie das Untermenü „Infotext“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Möglichkeit zur Eingabe von wahlweise bis zu vier verschiedenen Texteingaben („Infotext“, „Bemerkung 1“, „Bemerkung 2“, „Verleger“) ein- oder ausschalten und die von Ihnen gewählte Einstellung vor dem Zugriff durch den Anwender sperren.

### **4.11.2.4 Nahtnummer**

Über die Auswahl „Schweißablauf“ erreichen Sie das Untermenü „Nahtnummer“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die Möglichkeit zur Eingabe von Nahtnummern ein- oder ausschalten und die von Ihnen gewählte Einstellung vor dem Zugriff durch den Anwender sperren.

### **4.11.2.5 Laufende Nummer**

Über die Auswahl „Schweißablauf“ erreichen Sie das Untermenü „Laufende Nummer“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie die laufende Nummer (die vom Gerät immer vergeben wird) entweder Kommissionsnummern zuordnen (gezählt wird innerhalb der Kommissionsnummer mit „1“ beginnend) oder aber kommissionsnummernunabhängig, also fortlaufend einstellen.

### **4.11.2.6 Schweißepass**

Über die Auswahl „Schweißablauf“ erreichen Sie das Untermenü „Schweißepass“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie das Arbeiten mit einem Schweißepass ein- oder ausschalten. Außerdem können Sie (wenn Sie sich für „Ein“ entschieden haben) die werksseitig vorgegebene Einstellung deaktivieren, dass der Schweißepass bei Datumswechsel neu eingelesen werden muss (d.h. bei aktiviertem Modus ist Ihr Gerät am nächsten Tag zunächst gesperrt, bis ein Schweißepass eingelesen wird). Darüber hinaus können Sie zusätzlich vorgeben, dass der Schweißepass nach jedem Einschalten des Gerätes eingegeben werden muss und/oder vor jeder Schweißung. Ebenso können Sie die von Ihnen gewählte Einstellung vor dem Zugriff durch den Anwender sperren.

#### 4.11.2.7 Rohr bearbeitet-Anzeige

Über die Auswahl „Schweißablauf“ erreichen Sie das Untermenü „Rohr bearbeitet-Anzeige“. Durch Betätigen der entsprechenden Führungstasten können Sie diesen Warnhinweis, der vor dem Starten einer Schweißung angezeigt wird, ein- oder ausschalten (Ausschalten ist nicht zu empfehlen).

#### 4.11.3 Werkseinstellungen

Im Menü „Werkseinstellungen“ können Sie alle Einstellungen, die von Ihnen und/oder dem Anwender vorgenommen wurden, zurücksetzen; d.h. das FRIAMAT XL Schweißgerät ist dann wieder so konfiguriert, wie er vom Hersteller FRIATEC ursprünglich ausgeliefert wurde.



#### **ACHTUNG!**

**Wenn Sie „O.K.“ drücken, gehen all Ihre Einstellungen und Texteingaben verloren.**

#### 4.11.4 PIN

Im Menü „PIN“ haben Sie die Möglichkeit, die werksseitig vorgegebene Zahlenkombination „0000“ zum Eintritt in das SUPERVISOR-Menü, zu verändern. Wir empfehlen, diese Zahlenkombination geheim zu halten und den SUPERVISOR-Pass niemandem zugänglich zu machen. Nur so ist gewährleistet, dass die von Ihnen vorgenommene Konfiguration nicht verändert werden kann.



#### **ACHTUNG!**

**Halten Sie die von Ihnen gewählte Zahlenkombination geheim und notieren Sie sich diese an einem für andere nicht zugänglichen Ort (falls Sie die Zahlenkombination einmal vergessen sollten). Wenn Ihnen Ihre Zahlenkombination definitiv abhanden kommen sollte, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline +49 (0) 621 486 1533.**

#### 4.11.5 Anzeigen (Widerstand)

Im Menü „ANZEIGEN“ können Sie festlegen, ob der vor dem Schweißbeginn am Fitting tatsächlich gemessene Widerstand im Display angezeigt werden soll. Die Anzeige muss dann jeweils mit der START-Taste vor dem Schweißvorgang quittiert werden.

### 5. Gewährleistung/Wartung/Außerbetriebnahme

#### 5.1 Gewährleistung

Der Gewährleistungszeitraum für das FRIAMAT XL Schweißgerät beträgt 24 Monate.

#### 5.2 Wartung und Pflege

Gemäß DVS 2208 Teil 1 bzw. der BGV A3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ hat mindestens einmal im Jahr eine Wiederholungsprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln zu erfolgen (siehe Liste der autorisierten Servicestationen in Kapitel 7.2). Bei Wartungsterminen auch alle Anschlussadapter zur Überprüfung beilegen.

<b>WAS?</b>	<b>WANN?</b>	<b>WER?</b>
Reinigen des Barcode-scanners und Kontrolle auf Beschädigungen	täglich	Bediener
Funktion prüfen	wöchentlich	Bediener
Kontakte reinigen	wöchentlich	Bediener
Werks-Wartung	jährlich	Autorisierte Service-Stationen (siehe Kapitel 7.2)

### 5.3 Außerbetriebnahme



#### **WICHTIG!**

**FRIAMAT XL Schweißgeräte enthalten verschiedene Bauteile, die eine fachgerechte Entsorgung notwendig machen. Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät kann im Werk oder bei einer autorisierten Service-Station entsorgt werden.**

## 6. Betriebsstörungen

### 6.1 Fehler beim Einlesen des Barcodes

Wird das Einlesen nicht durch ein akustisches Signal bestätigt, so ist der Barcodescanner auf Verschmutzung bzw. Beschädigung zu überprüfen. Sollte der FRIAMAT XL Barcodescanner defekt sein, besteht die Möglichkeit, die Schweißung mittels des Noteingabe-Modus dennoch durchzuführen (siehe Kapitel 4.10.4).

### 6.2 Schweißabbruch

Kommt es zu einem Schweißabbruch, weil z.B. während einer Schweißung die Betriebsspannung unterbrochen wurde, so kann nach Beseitigung der Fehlerquelle und nach vollständiger Abkühlung des Fittings die Schweißung wiederholt werden (abhängig vom Hersteller; Verarbeitungshinweise der jeweiligen Fittinghersteller beachten).

### 6.3 Fehlermeldungen/Warnhinweise/Infos

Treten während der Schweißung Unregelmäßigkeiten auf, so zeigt Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät entsprechende Fehlermeldungen im Display an.



#### **WICHTIG!**

**Falls Ihr FRIAMAT XL Schweißgerät eine Fehlermeldung oder einen Warnhinweis anzeigt, der nachfolgend nicht beschrieben ist und sich auf Grund der Klartextbeschreibung im Display nicht erklären bzw. beheben lässt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline +49 (0) 621 486 1533.**

## **Fehlermeldungen:**

<b>Nr.</b>	<b>Text im Display</b>	<b>Bedeutung/ Ursachen</b>	<b>Abhilfe</b>
02	Temperatur außer Bereich	Umgebungs- temperatur außerhalb des zul. Bereiches.	Evtl. Zelt aufbauen.
03	Widerstand außer Toleranz	Elektr. Widerstand des Fittings außerhalb der Toleranz.	Kontaktierung prüfen auf festen Sitz/ Verschmut- zung. Ggf. Kontakte reinigen, not- falls Fitting austauschen.
04	Fittingwindung kurz- geschlossen	Kurzschluss in der Draht- windung des Fittings.	Fitting aus- tauschen, zur Untersuchung einschicken.
05	Fittingwindung unterbrochen	Stromfluss unter- brochen.	Anschluss der Schweiß- stecker am Fitting über- prüfen. Falls i.O., Fitting austauschen und zur Unter- suchung ein- senden.
06	Spannung außer Toleranz	Unzulässige Abweichung der Schweiß- spannung.	Autorisierte Service-Station benachrichti- gen.
08	Betriebs- spannung außer Bereich	Betriebs- spannung während der Schweis- sung außer- halb des zul. Bereiches.	Verlängerung zu lang oder zu geringer Quer- schnitt. Span- nung und An- schlussbedin- gungen des Generators überprüfen.

### Weitere Fehlermeldungen:

<b>Nr.</b>	<b>Text im Display</b>	<b>Bedeutung/ Ursachen</b>	<b>Abhilfe</b>
09	Frequenz außer Bereich	Frequenz während der Schweis- sung außer- halb des zulässigen Bereiches.	Frequenz der Generator- spannung überprüfen.
10	Schweiß- abbruch	Schweißung durch Drücken der STOP-Taste abgebrochen.	–
13	Ausfall der Betriebs- spannung	Versorgungs- spannung unterbrochen (z.B. Strom- ausfall wäh- rend der Schweis- sung) oder zu gering.	Anschluss- bedingungen überprüfen.
15	Leistung überschritten	Leistungs- aufnahme des Fittings überschreitet die Leis- tungsfähig- keit des FRIAMAT XL.	Wenden Sie sich an die Service-Hotline der FRIATEC: +49 (0) 621 486 1533
23	Generator- fehler	Generator evtl. nicht geeignet für den Schweiß- betrieb.	Wenden Sie sich an die Service-Hotline der FRIATEC: +49 (0) 621 486 1533
xy*	Systemfehler		Wenden Sie sich an die Service-Hotline der FRIATEC: +49 (0) 621 486 1533

\*: Fehlermeldungen mit Nummern, die in der o.g. Tabelle nicht dargestellt werden.

## Warnhinweise/Infos:

<b>Text im Display</b>	<b>Hinweis/Abhilfe</b>
Achtung: Doppel-Schweißung	Soll ein Fitting doppelt geschweißt werden, müssen nach der ersten Schweißung die Kontaktstecker des Schweißgerätes vom Fitting gezogen werden und der Fitting muss abkühlen (siehe Verarbeitungshinweise der Fittinghersteller).
Bitte zuerst Schweiß-Barcode einlesen	erscheint, wenn fälschlicherweise zuerst der Traceability-Barcode des Fittings eingelesen wurde.
Bitte gültigen Traceability-Barcode einlesen	wenn z.B. fälschlicherweise der Schweiß-Barcode des Fittings eingelesen wurde.
Bitte gültigen Schweißpass einlesen	erscheint, wenn Schweißpass eingelesen werden soll (z.B. wenn Gerät gesperrt) und/oder ein anderer (falscher) Barcode eingelesen wurde.
Bitte gültige Kommissionsnummer einlesen	erscheint, wenn Kommissionsnummer eingelesen werden soll (z.B. wenn Gerät auf Einlesen vor jeder Schweißung eingestellt ist) und/oder eine fehlerhafte Eingabe erfolgt bzw. ein anderer (falscher) Barcode eingelesen wurde.
Drucker nicht bereit	überprüfen, ob Drucker richtig angeschlossen ist.
Fehlerhafter/falscher Barcode	Neuen Barcode eines baugleichen Fittings verwenden oder manuell eingegebenen Code korrigieren.
Gerät blockiert	wenn Wartungstermin überschritten (siehe Kapitel 4.11.1.6).

## Weitere Warnhinweise/Infos:

<b>Text im Display</b>	<b>Hinweis/Abhilfe</b>
Gerät abkühlen lassen	Schutzfunktion, die Überhitzung des Gerätes verhindert. Gerät abschalten und abkühlen lassen, bis nach dem Anschalten Warnhinweis nicht mehr erscheint.
Schweißabbruch	Schweißung durch Drücken der STOP-Taste abgebrochen.
Schweißende	Schweißung durchgeführt.
Spannung ...V; Frequenz ... Hz	Generator nach regeln und mit STOP-Taste quittieren.
Speicher leer	bei leerem Speicher ist kein Ausdruck möglich.
Speicher voll	Protokoll ausdrucken.
Wartungstermin überschritten	Autorisierte Service-Station benachrichtigen. Gerät warten lassen.

## **7. Anhang**

### **7.1 Empfohlenes Zubehör (Optionen)**

- FRIATEC Memory-Stick zum Speichern und Übertragen von Schweißdaten und zur Ausgabe des Druckprotokolls in eine PDF-Datei
- SUPERVISOR-Pass zum individuellen Einstellen der Menüfunktionen
- FRIATRACE IV zur elektronischen Aufbereitung der Schweißdaten
- Schweißpass
- Fernstart-Pass



## **7.2 Autorisierte Service-Station**

FRIATEC AG  
Division Technische Kunststoffe  
FRIATOOLS-Gerätetechnik  
Steinzeugstraße 50  
68229 Mannheim  
Tel.: 0621 486-2336  
Fax: 0621 486-1837

Servicestationen weltweit können Sie unter unserer Service-Hotline +49 (0) 621 486 1533 erfragen.

## **7.3 Aktualisierung dieser Bedienungsanleitung**

Diese technischen Angaben werden im Hinblick auf ihre Aktualität regelmäßig geprüft. Das Datum der letzten Revision ist auf dem Dokument angegeben. Auf dem neuesten Stand finden Sie die Bedienungsanleitung im Internet unter [www.friatools.de](http://www.friatools.de). Über die Navigationsleiste erreichen Sie den „Downloads“-Bereich. Hier stehen Ihnen unsere aktuellen Bedienungsanleitungen als pdf-Dokumente zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen diese auch zu.





FRIATEC Aktiengesellschaft  
Division Technische Kunststoffe  
Postfach 71 02 61  
68222 Mannheim  
Telefon 0621 486-1533  
Telefax 0621 486-2030  
[www.friatools.de](http://www.friatools.de)  
[info-friatools@friatec.de](mailto:info-friatools@friatec.de)



an *OAliaxis* company